




# ROMITEX VÉGLEVÁGÓ

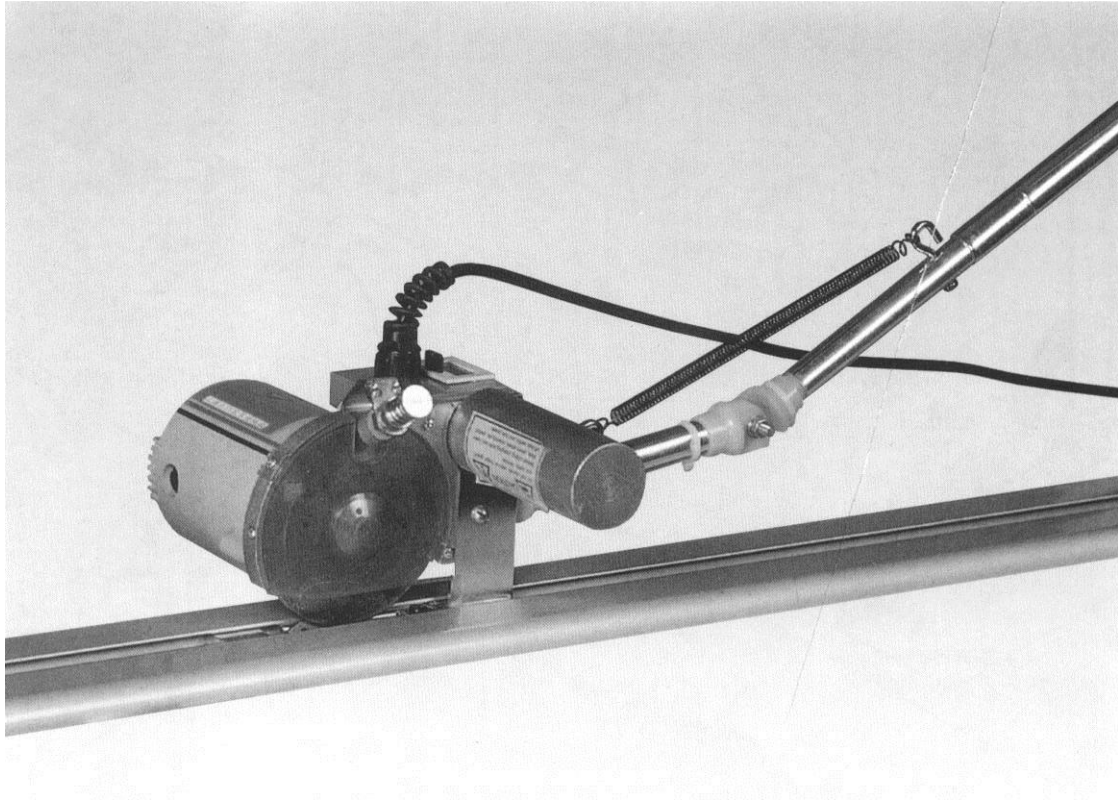

GÉP- ÉS ALKATRÉSZ LEÍRÁS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

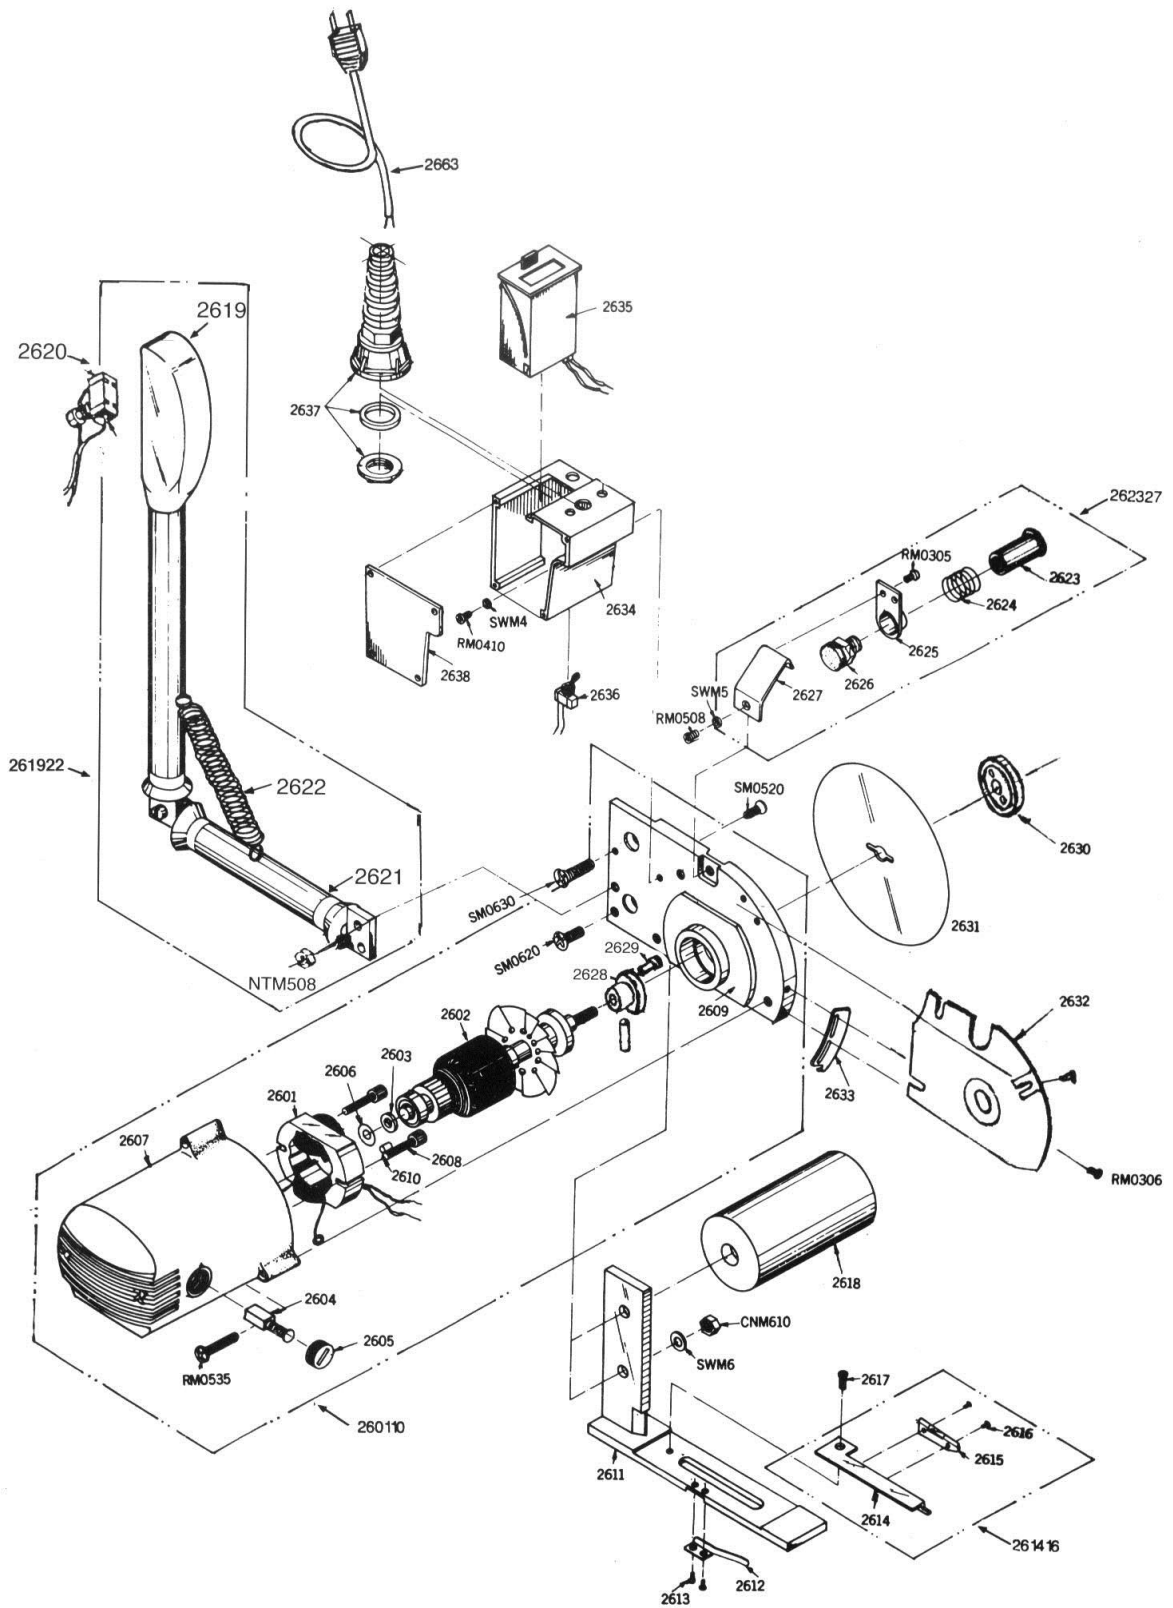

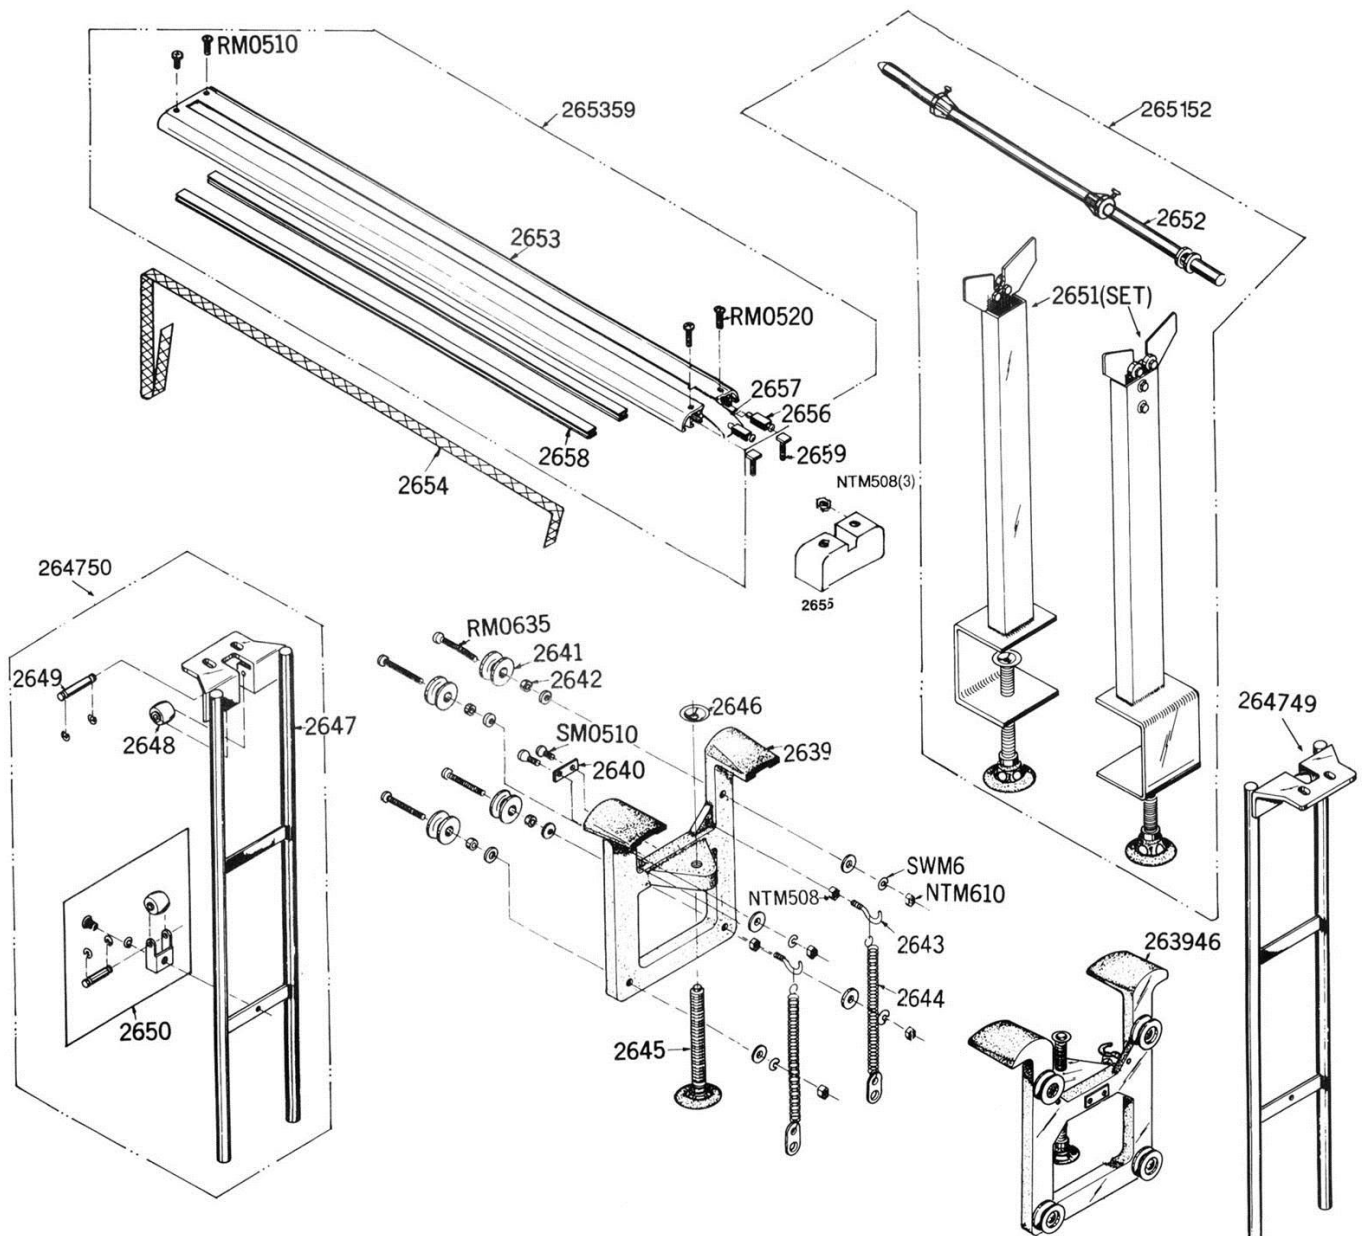

- |        |                                 |        |                                       |
|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 26011  | MOTOR ASSEMBLY                  | 2632   | COVER FOR KNIFE                       |
| 2601   | STATOR                          | 2633   | KNIFE GUARD                           |
| 2602   | ARMATURE                        | 2634   | TERMINAL BOX                          |
| 2603   | WASHER FOR ARMATURE             | 2635   | COUNTER                               |
| 2604   | CARBON BRUSH                    | 2636   | COUNTER SWITCH                        |
| 2605   | CAP FOR CARBON BRUSH            | 2637   | CABLE GLANDS                          |
| 2606   | O RING                          | 2638   | COVER FOR TERMINAL BOX                |
| 2607   | MOTOR COVER                     | 263946 | CLAMP ASSEMBLY                        |
| 2608   | SCREW FOR STATOR                | 2639   | CLAMP                                 |
| 2609   | MOTOR PLATE                     | 2640   | BELT PRESS FOR BAR LIFTER             |
| 2610   | RUBBER FOR BEARING              | 2641   | WHEEL                                 |
| 2611   | STANDARD                        | 2642   | WHEEL SLEEVE                          |
| 2612   | PRESSURE SPRING FOR LOWER BLADE | 2643   | SPRING HOOK                           |
| 2613   | SCREW FOR PRESSURE SPRING       | 2644   | LIFTER                                |
| 2614   | LOWER BLADE ARM                 | 2645   | HANDLE SCREW                          |
| 2615   | LOWER BLADE                     | 2646   | WASHER FOR HANDLE SCREW               |
| 2616   | SCREW FOR LOWER BLADE           | 264749 | BAR LIFTER UNIT (LEFT)                |
| 2617   | SCREW FOR LOWER BLADE ARM       | 264750 | BAR LIFTER UNIT (RIGHT)               |
| 2618   | BALANCE IRON                    | 2647   | BAR LIFTER                            |
| 261922 | DRIVER HANDLE ASSEMBLY          | 2648   | ROLLER FOR BELT                       |
| 2619   | DRIVE HANDLE                    | 2649   | ROLLER SHAFT                          |
| 2620   | SWITCH                          | 2650   | ROLLER ARM SET                        |
| 2621   | DRIVE HANDLE HEAD               | 2651   | SUSTAING                              |
| 2622   | SPRING FOR DRIVE HANDLE         | 2652   | SUSTAING ROLLER                       |
| 262327 | WHETSTONE ASSEMBLY              | 265359 | RAIL ASSEMBLY                         |
| 2623   | WHETSTONE COLLAR                | 2653   | RAIL                                  |
| 2624   | SPRING FOR WHETSTORE COLLAR     | 2654   | LIFTING BELT                          |
| 2625   | WHETSTONE ARM (UPSIDE)          | 2655   | RAIL GUARD                            |
| 2626   | WHETSTONE                       | 2656   | BUFFER SPRING                         |
| 2627   | WHETSTONE ARM (BOTTOM)          | 2657   | STEEL PIECE                           |
| 2628   | TOUND KNIFE SEAT                | 2658   | RAIL RUBBER                           |
| 2629   | ROUND KNIFE PIN                 | 2659   | SCREW FOR RAIL                        |
| 2630   | LOCK NUT FOR KNIFE              | 2660   | WRENCH FOR LOCK NUT OF KNIFE          |
| 2631   | KNIFE (ROUND)                   | 2661   | CLOTH PRESS ASSEMBLY (SELECTED PARTS) |

## **1. Kösörű szerkezet**

Amennyiben a kés életlenné vált a beépített kösörű szerkezettel meg tudjuk élezni. A kösörű szerkezet beállítása: Kilazítjuk a kösörű szerkezet rögzítő csavart, a megfelelő 1-2 mm távolságra állítjuk, majd rögzítjük a kösörű szerkezet csavarjait.

## **2. A kösörűkő cseréje**

Vegyük le a kösörűkövet (2526). Cseréljük, majd rögzítsük a kösörű szerkezetet.

## **3. Késcsere**

Lazítsuk ki a késrögzítő anyát (2630), majd vegyük le a kést. Helyezzük be az új kést úgy, hogy a kés sík oldala érintkezzen az álló késsel. Rögzítsük a kést a késrögzítő anyával.

## **4. Alsókés csere**

Csavarjuk ki a H-val jelölt rögzítő csavart, és az alsókést tartóval együtt kivehető. Legyünk óvatosak a kés közelében!

## **5. Szénkefe csere**

Nagyon sok problémát okozhat, ha a szénkefe elkopik. Amikor a szénkefe 5-6 mm hosszú a cseréje aktuálissá válik.


Kicsavarjuk a szénkefe sapkáját (I), kicseréljük a szénkefét, majd a sapkát visszacsavarjuk úgy, hogy az a szénkefe érintkezőjét kellő képpen rögzítse.

## **6. A gép tisztítása**


10-20 üzemóra után a gépet ki kell tisztítani és a csigakerék zsírozásáról folyamatosan gondoskodni kell. Leszereljük a kést, alatta kitakarítjuk a felületet, majd levesszük a szénkefe sapkát és a szénport kifűjjük, majd visszahelyezzük a leszerelt alkatrészeket. A csigakereket havonta ki kell mosni és újra feltölteni zsírral.

### **SPECIFIKÁCIÓ:**


|                |            |
|----------------|------------|
| Körkés:        | 108 mm     |
| Feszültség:    | 220V 50Mhz |
| Motorfordulat: | 12000      |
| Teljesítmény:  | 130 W      |

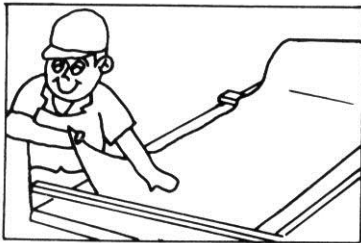


**A.**  
Terítsük fel az anyagot, és helyezzük az első rögzítő alá.

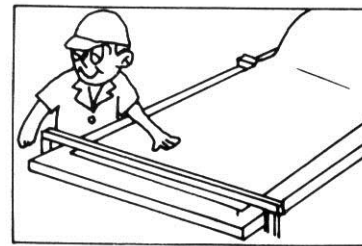


**B.**  
Engedjük rá a rögzítő sánt.

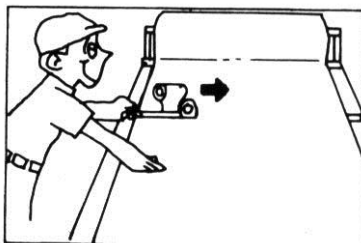


**C.**  
Toljuk át a szabásgépet, amivel levágjuk az anyagot.

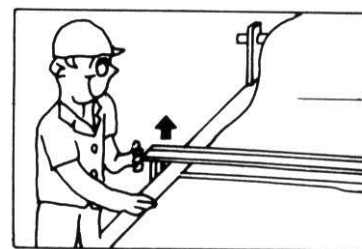

**D.**  
Emeljük fel a hátsó rögzítőt és helyezzük alá a kelmét.

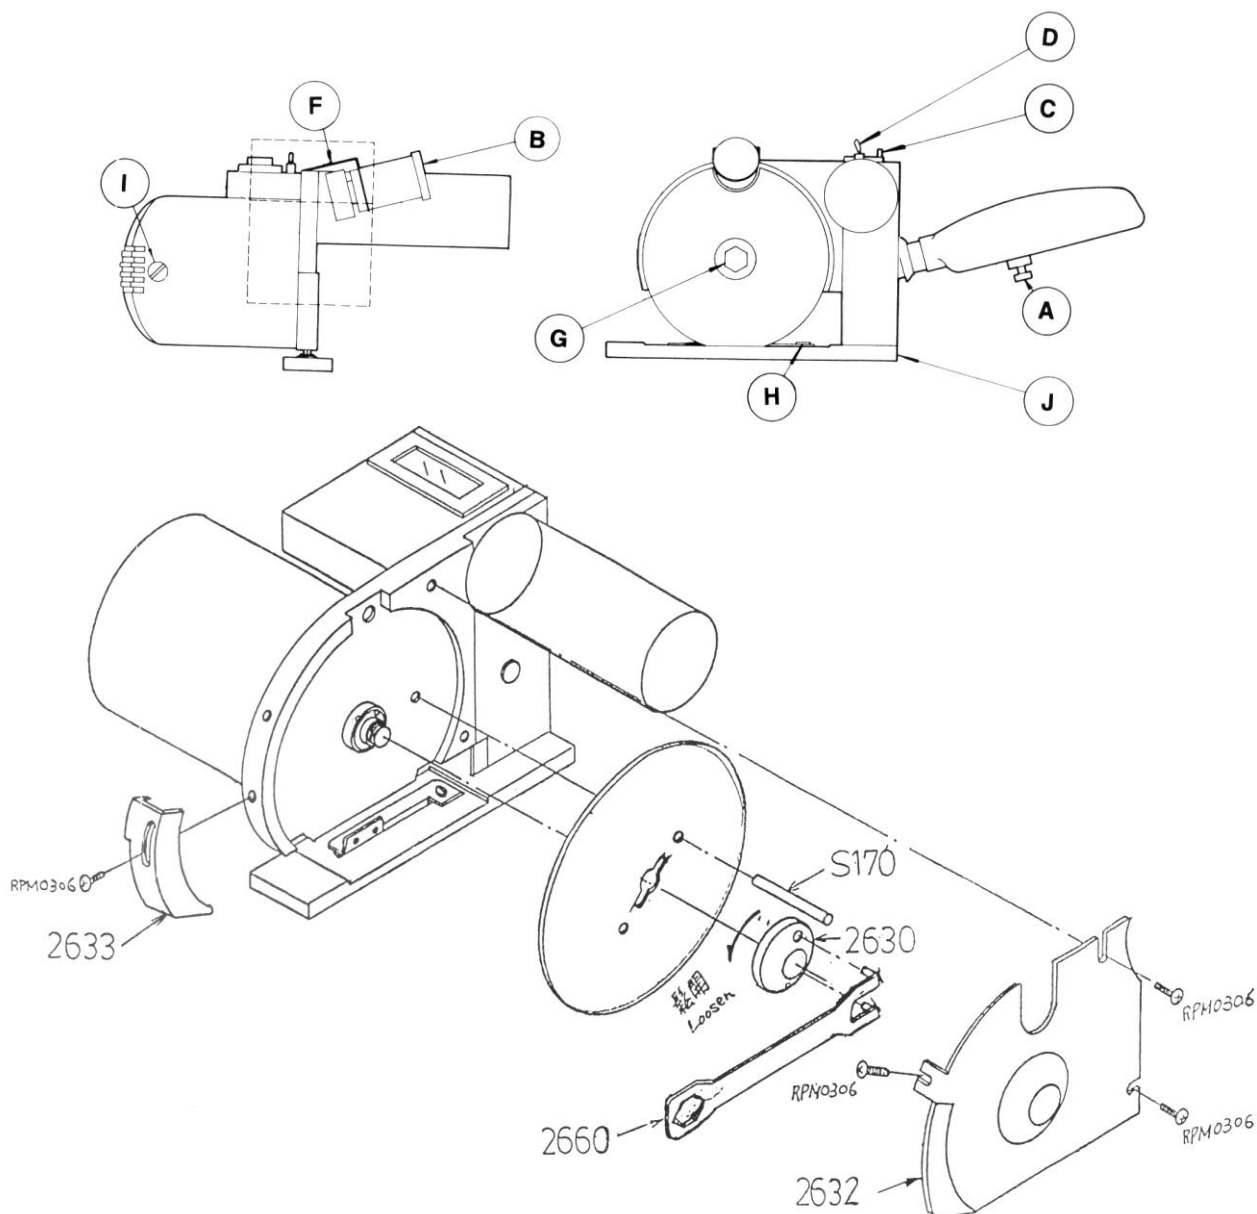

## 2661 KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ BERENDEZÉSEK

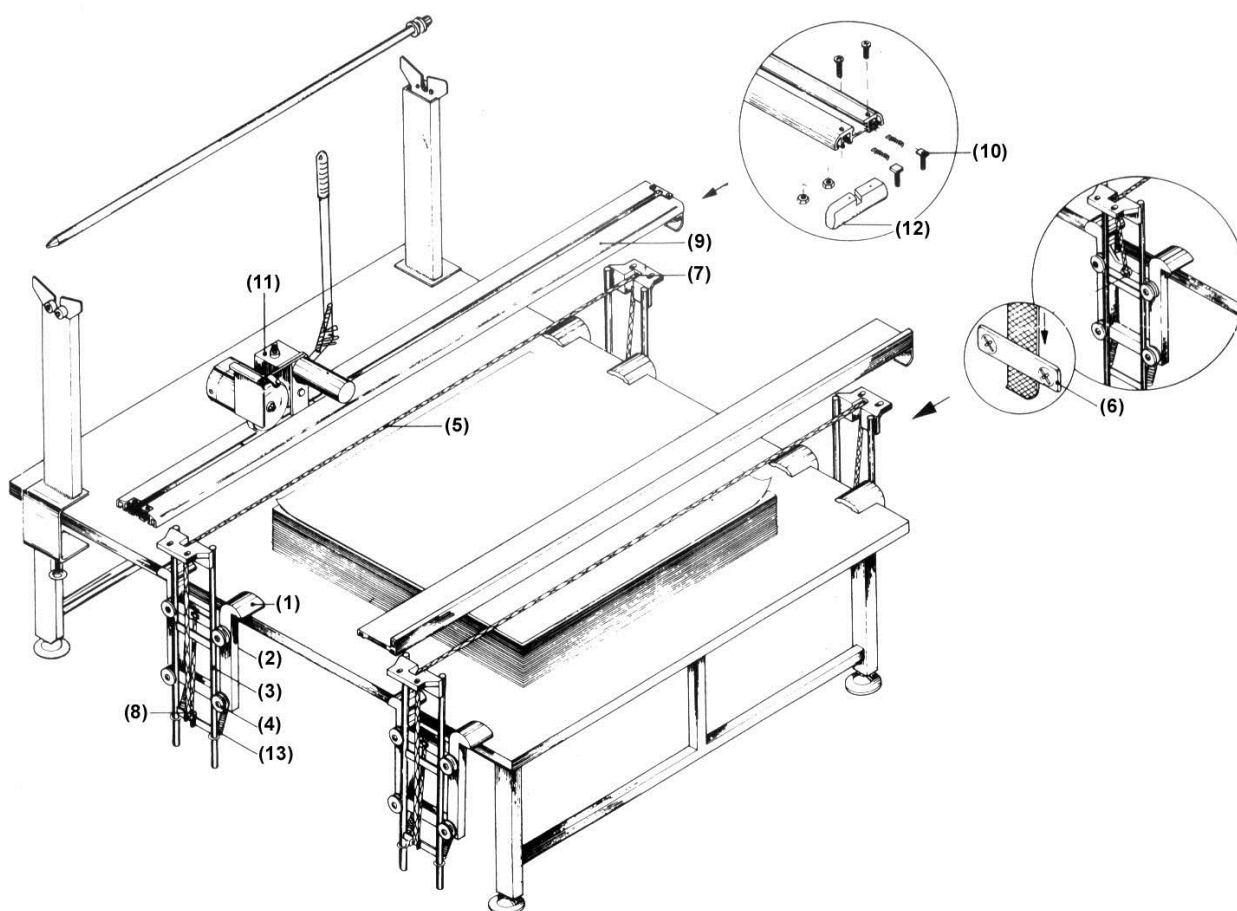

1. rögzítő egység
2. kézi rögzítő csavar
3. emelő szerkezet
4. görgő
5. heveder
6. heveder rögzítő
7. görgő
8. alsó görgő
9. vezető sín
10. hátsó csavar
11. szabásgép
12. hátsó rögzítő
13. rugó